

THÔNG TIN CHUNG VỀ NẮP HỐ GA MHP


* Sử dụng vữa, xi măng, cát vàng mác 75
* **Dán băng dính** xung quanh vị trí khe giữa 2 khung, chỗ tay nâng để tránh xi măng gây kẹt dính
* Đối với nắp chịu tải thấp: Đưa vào sử dụng sau 5 ngày sau khi hoàn thiện lắp đặt
* Đối với nắp chịu tải cao: Đưa vào sử dụng sau 10 ngày sau khi hoàn thiện lắp đặt






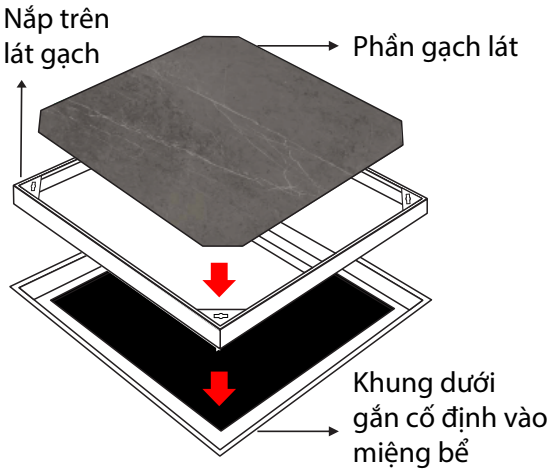

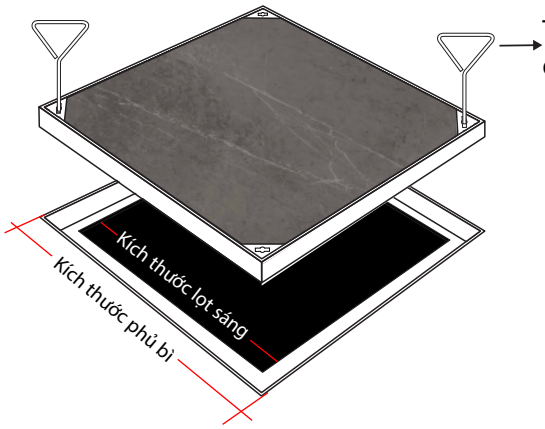

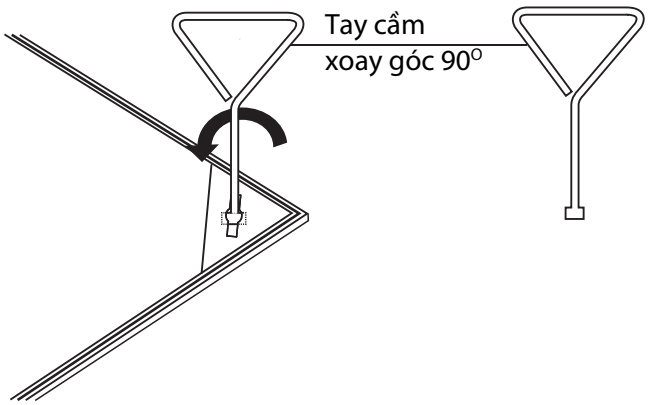

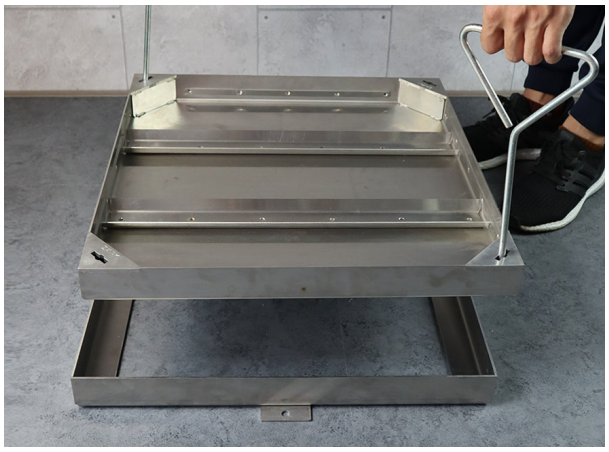


* Tay cầm: Sử dụng để đóng/ mở nắp bể. Khi nhấc sử dụng đồng thời 2 tay.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


NẮP BỂ NGẦM INOX ZAVAK

1

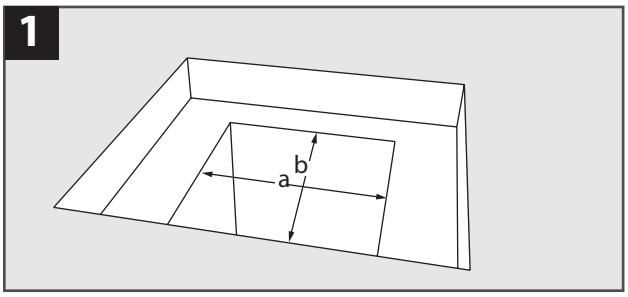


Vật liệu: Vữa, xi măng, cát vàng mác cao 75
Gạch lát hoàn thiện, keo dán gạch, màu miết mạch
Chuẩn bị mặt bằng: Kiểm tra kích thước lỗ lọt sáng, kích thước phủ bì, chiều cao của nắp bể theo thông số đã chọn. Kích thước lỗ thông thủy a,b của bể không được rộng hơn kích thước lọt sáng của khung nắp bể

2

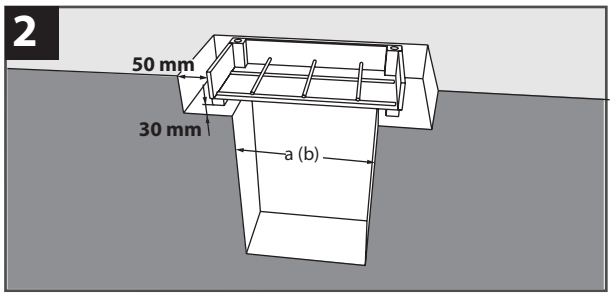


Tạo độ rộng cho thành bể, tối thiểu rộng hơn 50mm so với kích thước khung nắp bể và sâu thêm 30mm so với chiều cao của khung
Với nắp chịu lực cao: Kích thước lần lượt là 80mm và 60mm

3

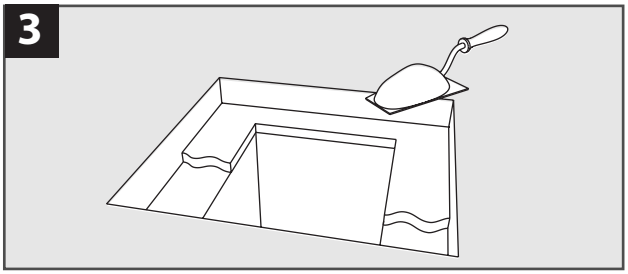


Rải một lớp vữa dày tối thiểu 30mm đều khắp miệng bể bao phủ toàn bộ chiều rộng của khung. Đảm bảo Khung nắp bể được nâng đỡ hoàn toàn bởi lớp vữa chèn bên dưới (không có khoảng trống)

4

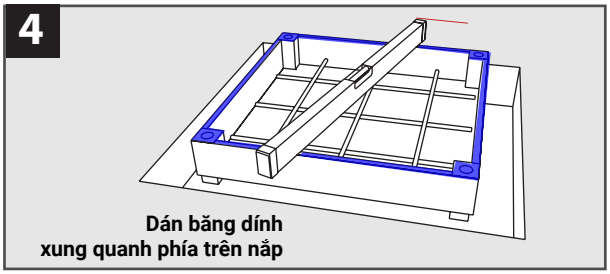


Dán băng dính xung quanh vị trí khe giữa 2 khung, chỗ tay nâng và khóa để **tránh xi măng gây kẹt dính**
Đặt khung nắp bể vào phần miệng bể đã chuẩn bị sao cho mặt khung phẳng với mặt sàn hoàn thiện.

5

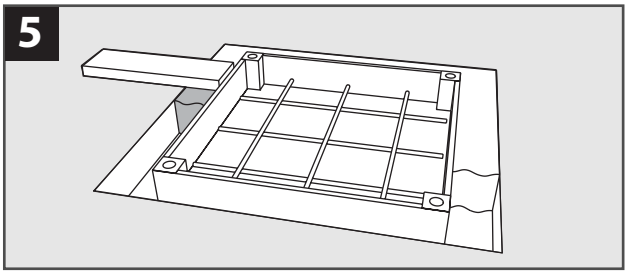


Chèn cố định khung ngoài bằng vữa. Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mặt trên của khung chính xác phẳng, bằng với cốt sàn hoàn thiện xung quanh.

6

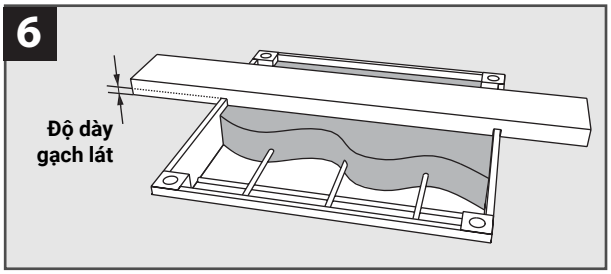


Láng phẳng khung trong bằng vữa cách mặt khung đúng bằng độ dày gạch lát. Sử dụng thước gạt để giúp lớp vữa phẳng. Gõ và rung khi cần thiết để đảm bảo không có lỗ rỗng.

7

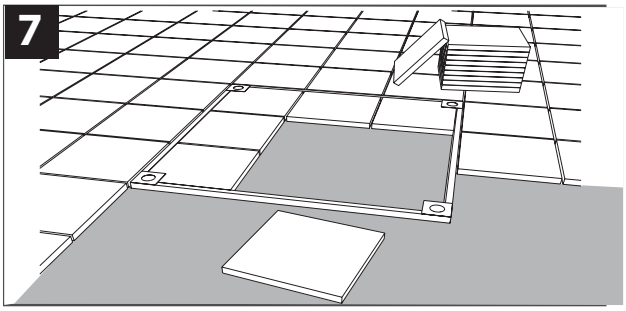

Tiến hành dán gạch bằng keo dán gạch (sau khi lớp cốt bên dưới khô) và hoàn thiện khe mạch (nếu có).

8

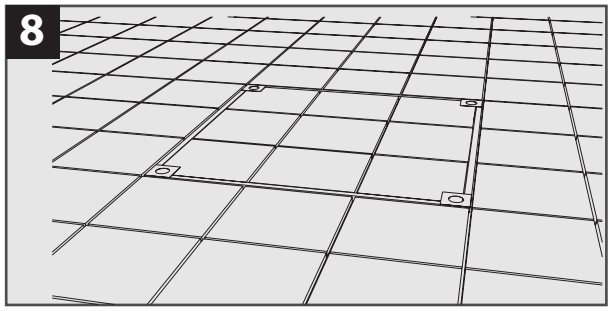

Hoàn thành **vệ sinh loại bỏ tất cả các vữa thừa** dính trên khung ngoài và khung trong, gioăng cao su và phần tay nâng, **đảm bảo nắp bể phải được vệ sinh sạch sẽ tránh việc bị kẹt dính về sau**.